

ASTRA^ATECH







BANCO HALTER REGULÁVEL



GUIA DE INSTALAÇÃO






LISTA DE PEÇAS - 1

(embalagem individual)

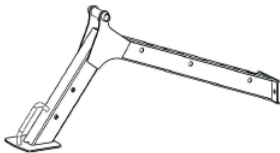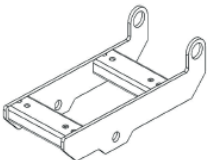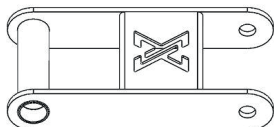					
Nº. 1	Moldura lateral de dois lados 0200 (2pcs)	Nº. 2	Conjunto de suporte cruzado 0300 (1pc)	Nº. 3	Conjunto de quadro principal 0100 (1pc)
					
Nº. 4	Ganchos de placas de peso (4pcs)	Nº. 5	Conjunto de suporte cruzado 0300 (1pc)	Nº. 6	Conjunto de quadro principal 0100 (1pc)

LISTA DE PEÇAS - 2

(embalagem individual)

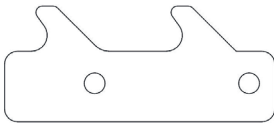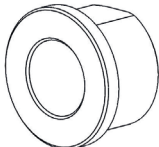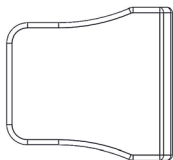					
Nº. 11	Parafusos de cabeça redonda plana M10 x 70	Nº. 12	Arruelas planas Ø10	Nº. 13	Contraporca M10
					
Nº. 14	Parafusos de cabeça redonda plana M10 x 25	Nº. 15	Arruelas planas Ø10	Nº. 16	Contraporca M10
					
Nº. 17	Parafusos de cabeça redonda plana M10 x 25				

LISTA DE EMBALAGEM BLISTER



A

Parafuso hexagonal
M16 x 180 (2pcs)




B

Parafuso hexagonal
M16 x 160 (1pc)




C

Parafuso hexagonal
M16 x 100 (7pcs)

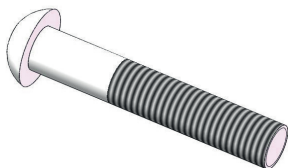


D

Parafusos sextavados de
cabeça chata M8 x 45 (10pcs)

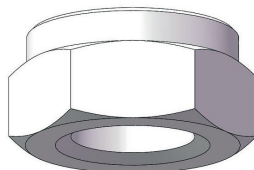

E

Contraporca M16 (10pcs)


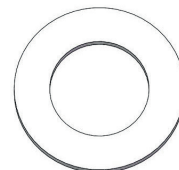


F

Junta Ø16 (12pcs)


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
1	1	Grupo de soldagem de base	1	F	Junta Ø16	2
	2	Grupo de soldagem de tripé	1	E	Contraporca M16	2
	12	Placa de conexão traseira	1	C	Parafuso sextavado M16x100	2

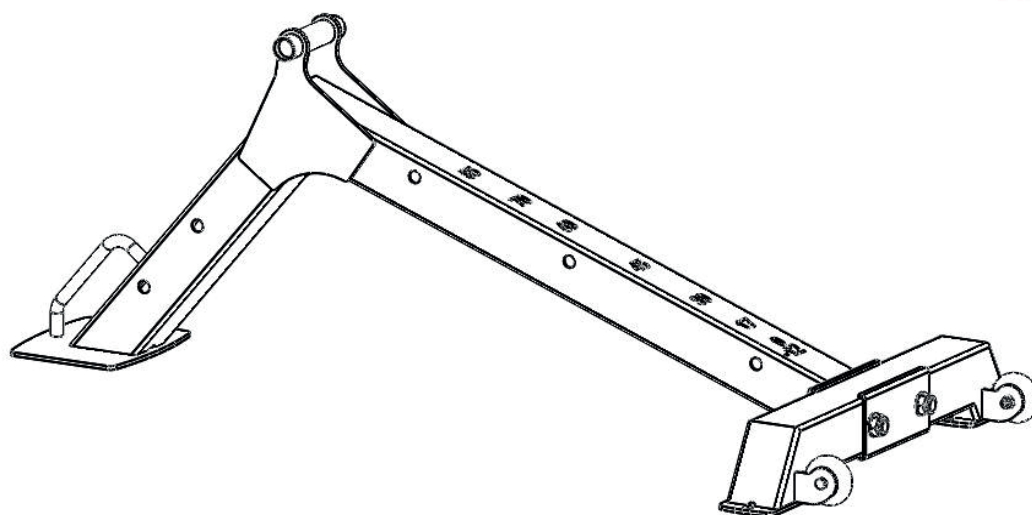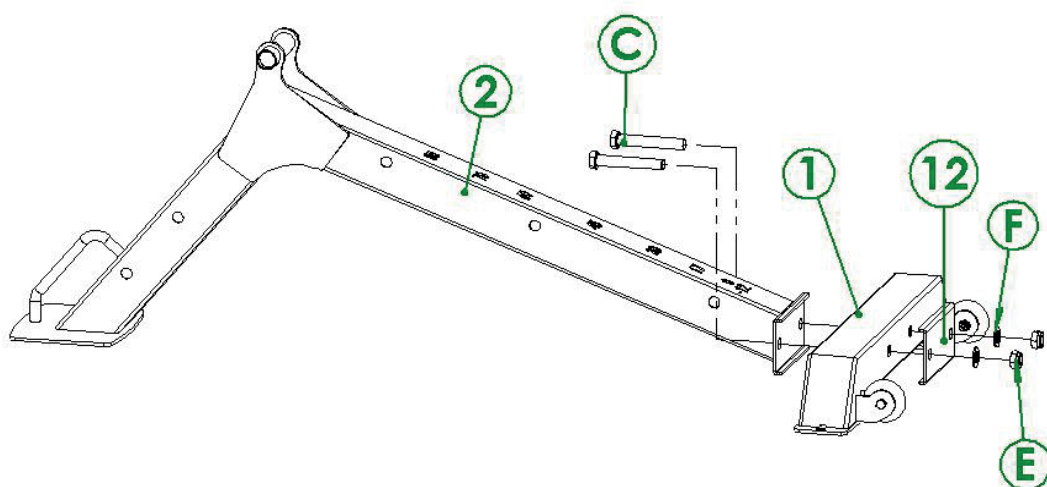


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	20	Roda PU	2			
	G	Parafuso hexagonal M8x40	2			
	H	Contraporca M8	2			
	I	Junta Ø8	2			

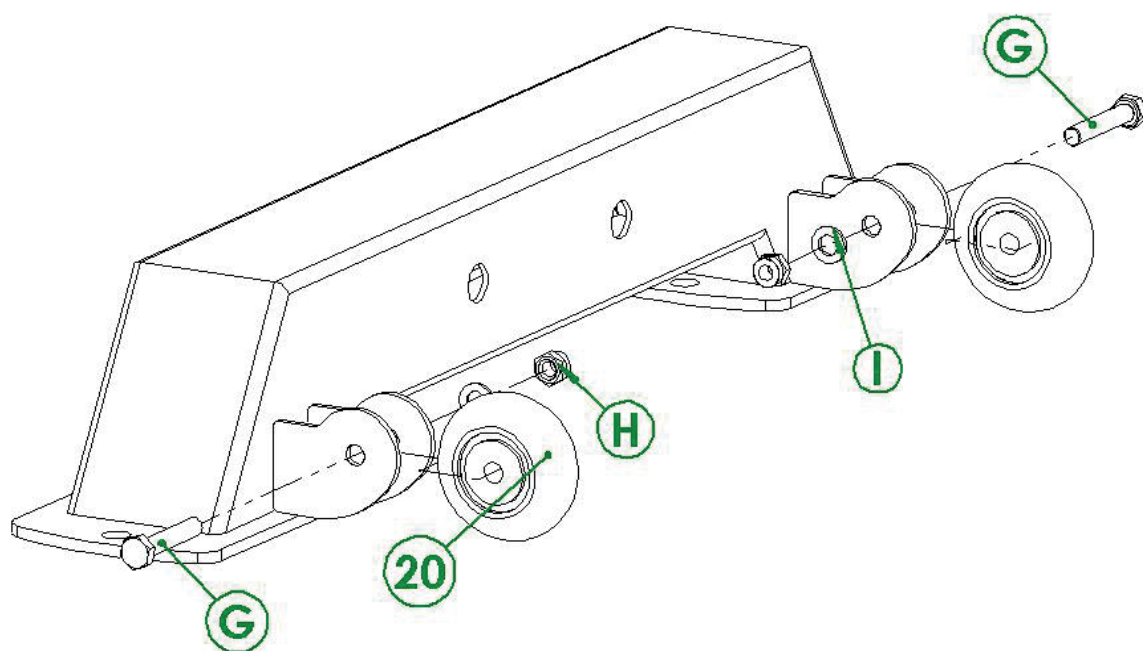


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
2	13	Placa de ajuste frontal	2	F	Junta Ø16	5
	14	Placa de ajuste traseira	2	E	Contraporca M16	5
	C	Parafuso sextavado M16x100	5			

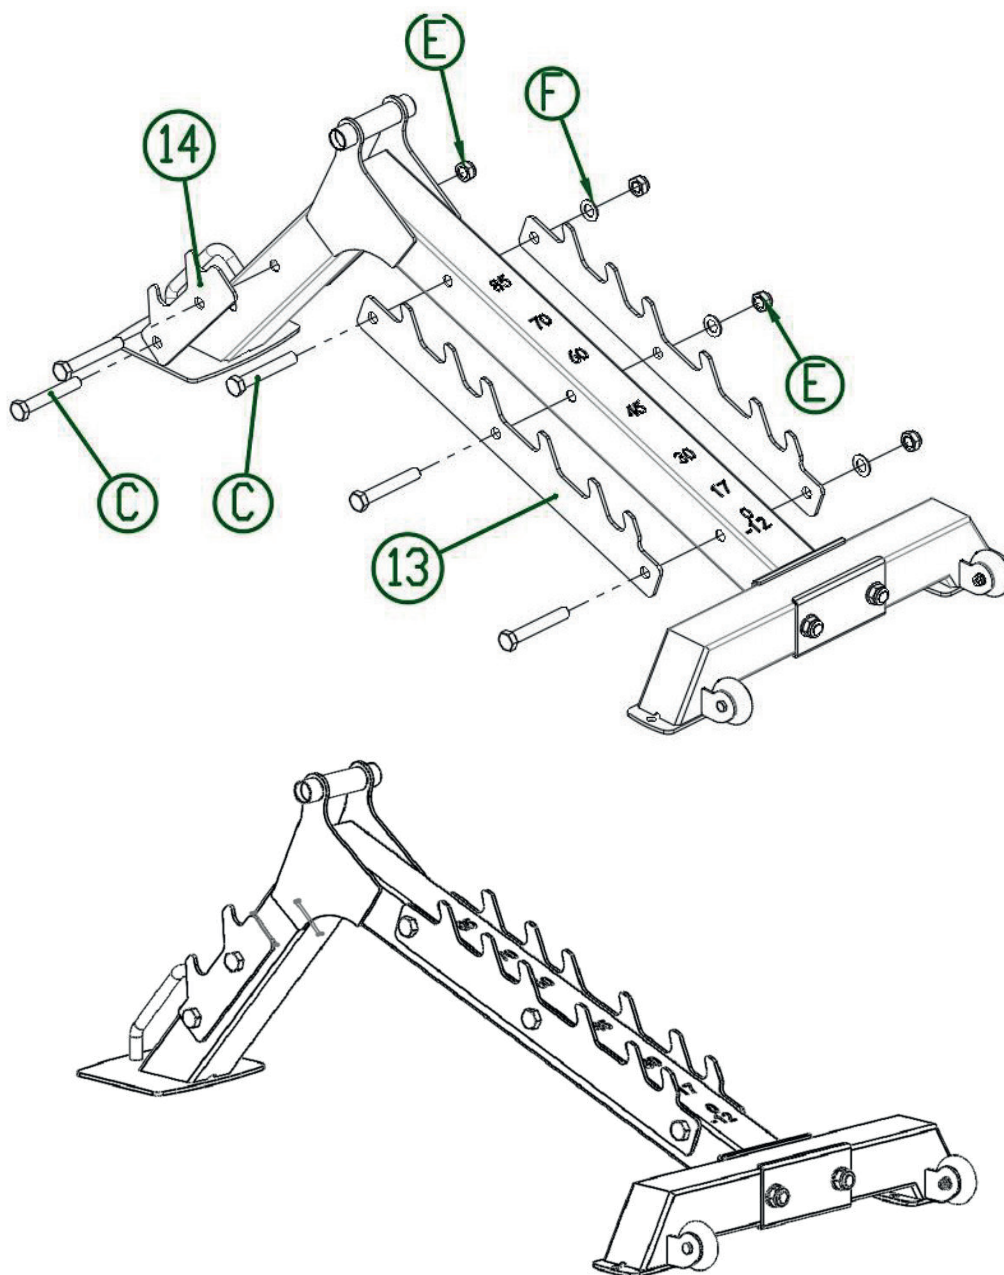


ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
3	11	Parafuso tipo T de alumínio	1	4	Grupo de soldagem de almofadar de assento	1
	15	Arbusto metalúrgico	6	A	Parafuso hexagonal M16x180	2
	5	Grupo de soldagem de suporte de encosto	1	B	Parafuso hexagonal M16x160	1
	6	Grupo de soldagem de suporte de assento	1	E	Contraporca M16	3
	3	Grupo de soldagem de suporte de encosto	1	F	Junta Ø16	6

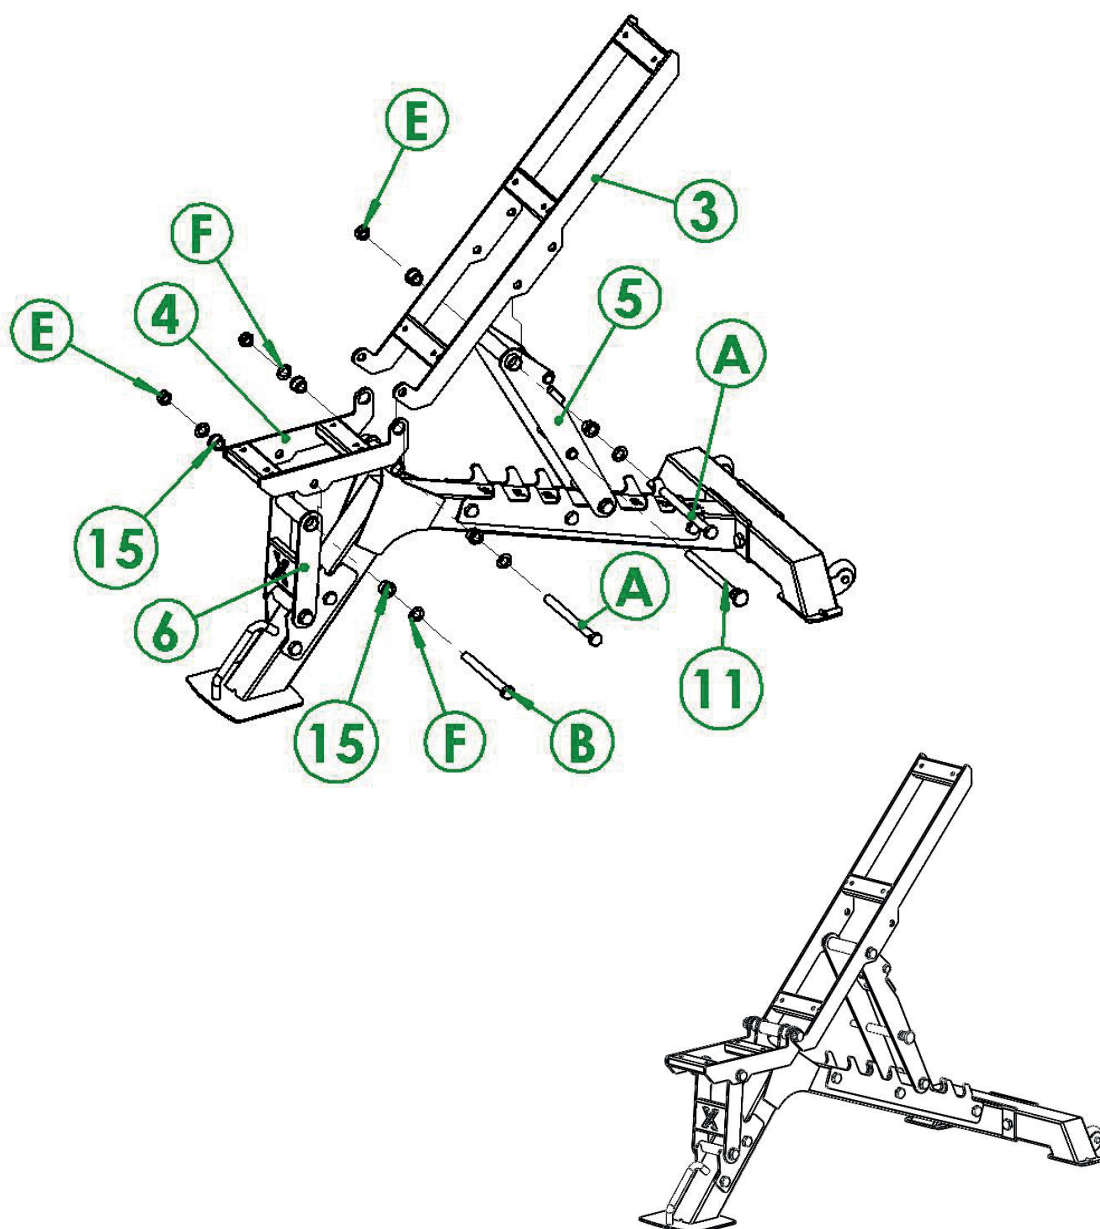


GRUPO DE SOLDAGEM DE SUPORTE DE ASSENTO Nº.6 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	21	Haste limite	1			
	J	Parafuso sextavado M16x135	1			
	E	Contraporca M16	1			
	F	Junta Ø16	2			

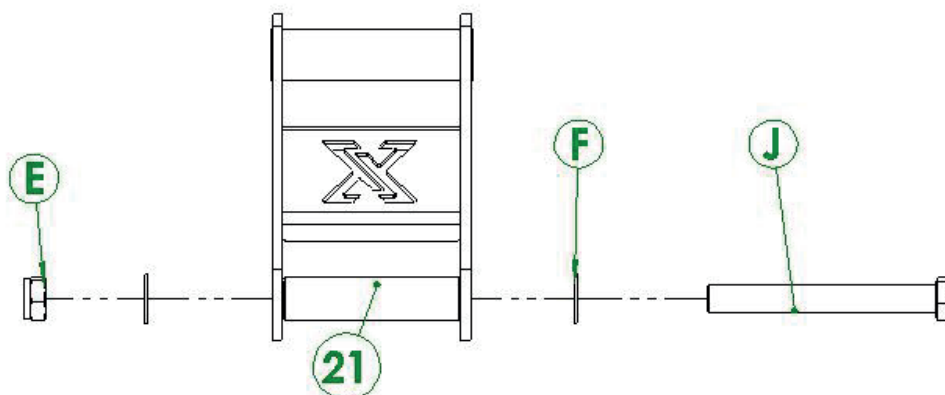



GRUPO DE SOLDAGEM DE SUPORTE DE ENCOSTO Nº.5 - 1 PEÇA

Etapa Nº	Item Nº	Nome	Quantidade	Item Nº	Nome	Quantidade
	21	Haste limite	1	L	Junta Ø 10	2
	22	Arruela de amortecimento	1	F	Junta Ø 16	2
	J	Parafuso sextavado M16x135	1	E	Contraporca M16	1
	K	Parafusos sextavados de cabeça chata M10x16	2			

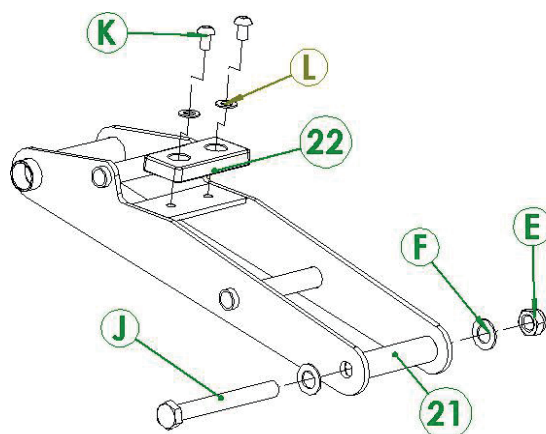

ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
4	16	Encosto grande	1			
	D	Parafuso hexagonal M8x45	6			

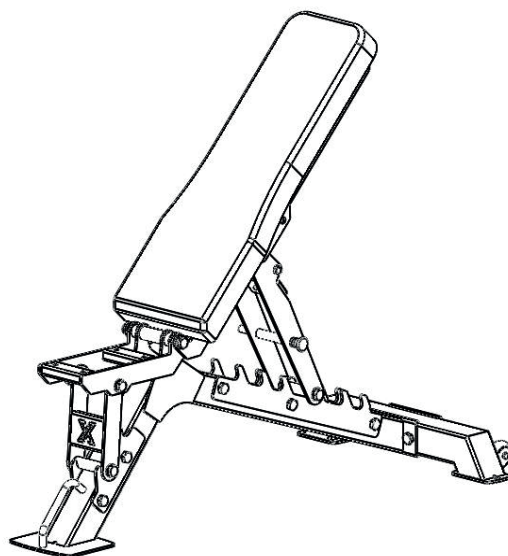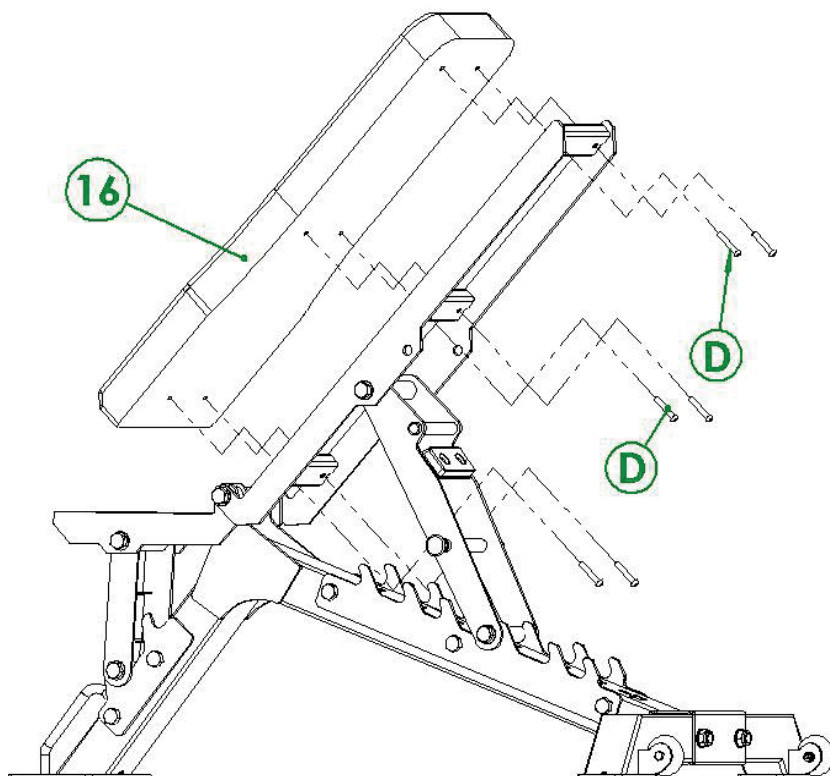

ETAPAS DA MONTAGEM

Etapa N°	Item N°	Nome	Quantidade	Item N°	Nome	Quantidade
	17	Assento	1			
	D	Parafuso hexagonal M8x45	4			

